

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Art. 140. D.Lgs. 36/23

(procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER UN RAPIDO INTERVENTO, IN ORDINE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE, VOLTO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE CRITICITÀ DEL TERRITORIO.

Il sottoscritto Dott. Ing. Maurizio IANNOTTA, in qualità di Titolare di incarico di elevata qualificazione del Settore 3 “Ufficio Tecnico, Suap, Protezione Civile” nominato con Decreto Sindacale n. 40 del 01/09/2023, conseguentemente ai violenti ed eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dalla serata del 2 novembre 2023 sul Territorio Comunale di Santa Maria a Monte, ha effettuato in data odierna 04/11/2023 un sopralluogo diffuso sul territorio comunale atto a verificare le condizioni di alcune infrastrutture stradali e versanti, in particolare:

- presso la traversa di Via Falorni sita all'altezza del civico 64, infrastruttura stradale già in precedenza minacciata da un movimento franoso posto a valle della stessa.
- presso Via Costa, versante alla sinistra del senso di marcia soggetto a movimenti franosi data l'acclività dello stesso
- presso Via Poggetti, a seguito di numerose segnalazioni da parte degli abitanti
- presso l'area archeologica de “La Rocca” oggetto di recente intervento di collegamento con il museo “Beata Diana” tramite passerella pedonale

CONSTATANDO LE SEGUENTI CRITICITA'

1. presso la traversa di Via Falorni sita all'altezza del civico 64, in seguito al violento nubifragio abbattutosi sul territorio Comunale, si è aggravato notevolmente il quadro di stabilità della sede stradale. Il movimento franoso è arretrato e la nuova corona del distacco comprende la carreggiata stradale e ne compromette la sua stabilità. La stabilità del versante continua inoltre ad essere precaria a causa della regimazione delle acque superficiali del tratto stradale di Via Falorni, che non sono correttamente convogliate verso il botro affluente del Rio Bindone che corre a margine dei terreni identificati catastalmente al Foglio 17 Particella 199;
2. presso Via Costa alla sinistra del senso unico di marcia, fra il civico 21 e il civico 19, si è originato un importante movimento franoso che ha coinvolto tutto il versante e il muro controterra e interdetto la viabilità, si è inoltre verificato presso la scalinata di porta San Giovanni uno smottamento che ha causato il crollo di un camminamento posto in terreno demaniale;
3. presso Via Poggetti si sono verificati vari smottamenti con riversamento di materiale sulla strada. Nel tratto a monte, a circa 30 m da Via Bindone, si sono formati vari dissesti della banchina stradale con rottura del bordo asfaltato. Nel tratto sterrato di Via Poggetti, a valle del civico 4, si è originato un cedimento laterale banchina stradale che ha comportato un restringimento della carreggiata;
4. presso l'area archeologica de “la Rocca”, in particolare nella zona dove è stato recentemente profilato il nuovo versante a seguito della realizzazione della passerella di collegamento tra l'area archeologica e il museo “Beata Diana”, si è originato uno smottamento che ha divelto il biotessuto

di copertura del versante stesso;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Richiamata l'ordinanza n. 246 del 2/11/2023, di istituzione del Centro operativo Comunale;

Considerata la necessità di far fronte alle emergenze derivanti dalle criticità riscontrate e considerato che le piogge attese possono contribuire dell'aggravarsi delle criticità stesse;

Vista la situazione di grave precarietà originatisi e con il fine di ripristinare le condizioni di sicurezza entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

Si è ritenuto necessario intervenire tempestivamente con personale specializzato per effettuare lavori di messa in sicurezza temporanei della sede stradale, nell'attesa della progettazione e realizzazione di un intervento pienamente risolutivo;

Sono state contattate perciò alcune imprese che non hanno dato disponibilità in quanto già impegnate per altre criticità in comuni limitrofi, ad eccezione della ditta "RICCA COSTRUZIONI SRL", C.F. e P.IVA 00448780502 con Sede Legale Via Firenzuola, 90 - Loc. San Donato di Santa Maria a Monte, che si è reso disponibile ad attivarsi.

E' stato pertanto richiesto l'immediato sopralluogo della ditta, per concordare le lavorazioni da eseguire in somma urgenza sulle criticità riscontrate.

La ditta si è resa disponibile prontamente a intervenire, per cui viene ordinato di provvedere a:

1. Pulizia del versante interessato dalla frana a valle della traversa di Via Falorni civico 64 e rimozione di sterpaglie e bassa vegetazione, con allontanamento e trasporto a pubbliche discariche della materiale disciolto costituente il corpo di frana e predisposizione dell'area per creare una solida base di appoggio per la realizzazione di un muro di sostegno a sostegno della sede stradale;
2. Realizzazione di muro a sostegno della banchina stradale della traversa di Via Falorni civico 64, in blocchi modulari in calcestruzzo prefabbricato, tipo Geobloc, erosa dalla frana e interessata da cedimento del bordo della carreggiata per una lunghezza di circa 8 metri e per un'altezza di circa 3, o comunque fino al raggiungimento di substrato in posto che consente di garantire una solida base di appoggio, compreso riempimento con materiale riciclato tipo 4/7 e stesura di stabilizzato di cava per rifinitura superiore della sede stradale;
3. Smontaggio e rimontaggio della tubazione di convogliamento delle acque superficiali e sistemazione del tubo di scarico esistente presso l'intersezione tra Via Falorni e la traversa della stessa al civico 64;
4. Ripristino del muro controterra parzialmente franato presso Via Costa, mediante la demolizione completa della parte instabile e ricostruzione della muratura con mattoni pieni anticati simili agli esistenti e muratura dell'accoltellato superiore, pulizia del versante e dello smottamento presso scalinata di porta San Giovanni, compreso regimazione acque meteoriche, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta;
5. Pulizia dell'area interessata dal dissesto a monte di via Poggetti per creare una base di appoggio per la realizzazione di un muro in blocchi modulari in calcestruzzo prefabbricato, tipo Geobloc, a sostegno della sede stradale, per una lunghezza di circa 6 metri e per un'altezza di circa 3 metri, compreso riempimento con materiale riciclato tipo 4/7 e stesura di stabilizzato di cava per rifinitura superiore della sede stradale, compreso nuova realizzazione dello scarico delle acque superficiali in

PVC;

6. Pulizia del dell'argine del tratto interessato dalla frana sulla parte di strada sterrata di via Poggetti sottoposto a cedimento laterale della banchina, realizzazione di un muro di sostegno in blocchi modulari in calcestruzzo prefabbricato, tipo Geobloc a sostegno della sede stradale, per una lunghezza di circa 4 metri e per un altezza di circa 3 metri, compreso riempimento con materiale riciclato tipo 4/7 e stesura di stabilizzato di cava per rifinitura superiore della sede stradale;
7. Riprofilazione del versante posto nell'area archeologica de "La Rocca", previo eventuale riporto di terreno e successiva stesura di nuovo biotessuto analogo al precedente;

Si provvede pertanto a dare ordine di intervento alla ditta di cui sopra affinché intervenga a supporto il prima possibile, con tempestività, appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno. La ditta di cui sopra ha dichiarato di accettare l'esecuzione dei lavori sopra citati. Gli interventi verranno interrotti non appena ripristinate le condizioni di sicurezza. Per tali lavorazioni si prevedono importi largamente inferiori alle soglie di cui al comma 1 dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023. Si procederà alla richiesta di un preventivo di massima e all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'Art. 140 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

Per la rendicontazione dell'attività operativa la ditta incaricata procederà alla rendicontazione di apposite liste di lavoro per prestazioni in economia, manodopera, mezzi, attrezzature, materiali applicando alle singole quantità i prezzi correnti del Prezzario Regione Toscana anno 2023 rev.01, con applicazione dello sconto pari al 20%, ai sensi del comma 3 art 140 del D.L. 36/23.

Valutato quanto sopra descritto, il Titolare di incarico di elevata qualificazione del Settore 3 "Ufficio Tecnico, Suap, Protezione Civile" dichiara che le motivazioni sopra riportate sono da considerarsi: "Lavori di Somma Urgenza, da eseguire senza alcun indugio per garantire la pubblica incolumità" ai sensi dell'Art. 140 del D.Lgs. 36/2023 in quanto lo stato attuale della infrastruttura stradale costituisce pregiudizio della pubblica e privata incolumità.


Tali lavorazioni, che devono essere realizzate con tempestività anche per evitare l'aggravarsi delle criticità e il conseguente danno economico, saranno dirette dal sottoscritto ING. IANNOTTA MAURIZIO.

Si redige in data odierna il presente Verbale ai sensi e per gli effetti dell'Art 140 del D.Lgs 36/23

Santa Maria a Monte, li 04 Novembre 2023

Il Responsabile del Settore 3
Ufficio Tecnico | Suap | Protezione Civile

Ing. Maurizio Iannotta

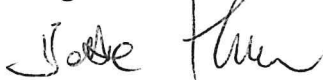

PER ACCETTAZIONE

TRUZIONI srl
L'impresa
Capitale Sociale I.V. € 50.000
Via Firenzeuola, 90 Tel. e Fax 0587-482037
56020 S. MARIA A MONTE (PI)
C.F. e P. IVA 00448780502
C.A. di Pisa n. 00448780502